

Austausch OCU für Online-Dienste
VW e-up! EZ 10/2014

Original: 12E 035 284 HW: 015 SW: 0103

bekannte Probleme:

- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig deaktiviert
- nach Codierung ist die Programmierung der Abfahrtszeiten möglich, aber sehr unzuverlässig
- keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net
- über maps+more eingestellte Abfahrtszeiten werden unzuverlässig ausgeführt
- Klima start/stopp und Laden start/stopp werden unzuverlässig ausgeführt

1. Austauschgerät: 12E 035 284 HW: 015 SW: 0107

beobachtete Fehler:

- über maps+more eingestellte Abfahrtszeiten werden nun zuverlässig ausgeführt
- Klima start/stopp und Laden start/stopp werden nun zuverlässig ausgeführt

bekannte Probleme:

- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig deaktiviert
- nach Codierung ist die Programmierung der Abfahrtszeiten möglich, aber sehr unzuverlässig
- keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net

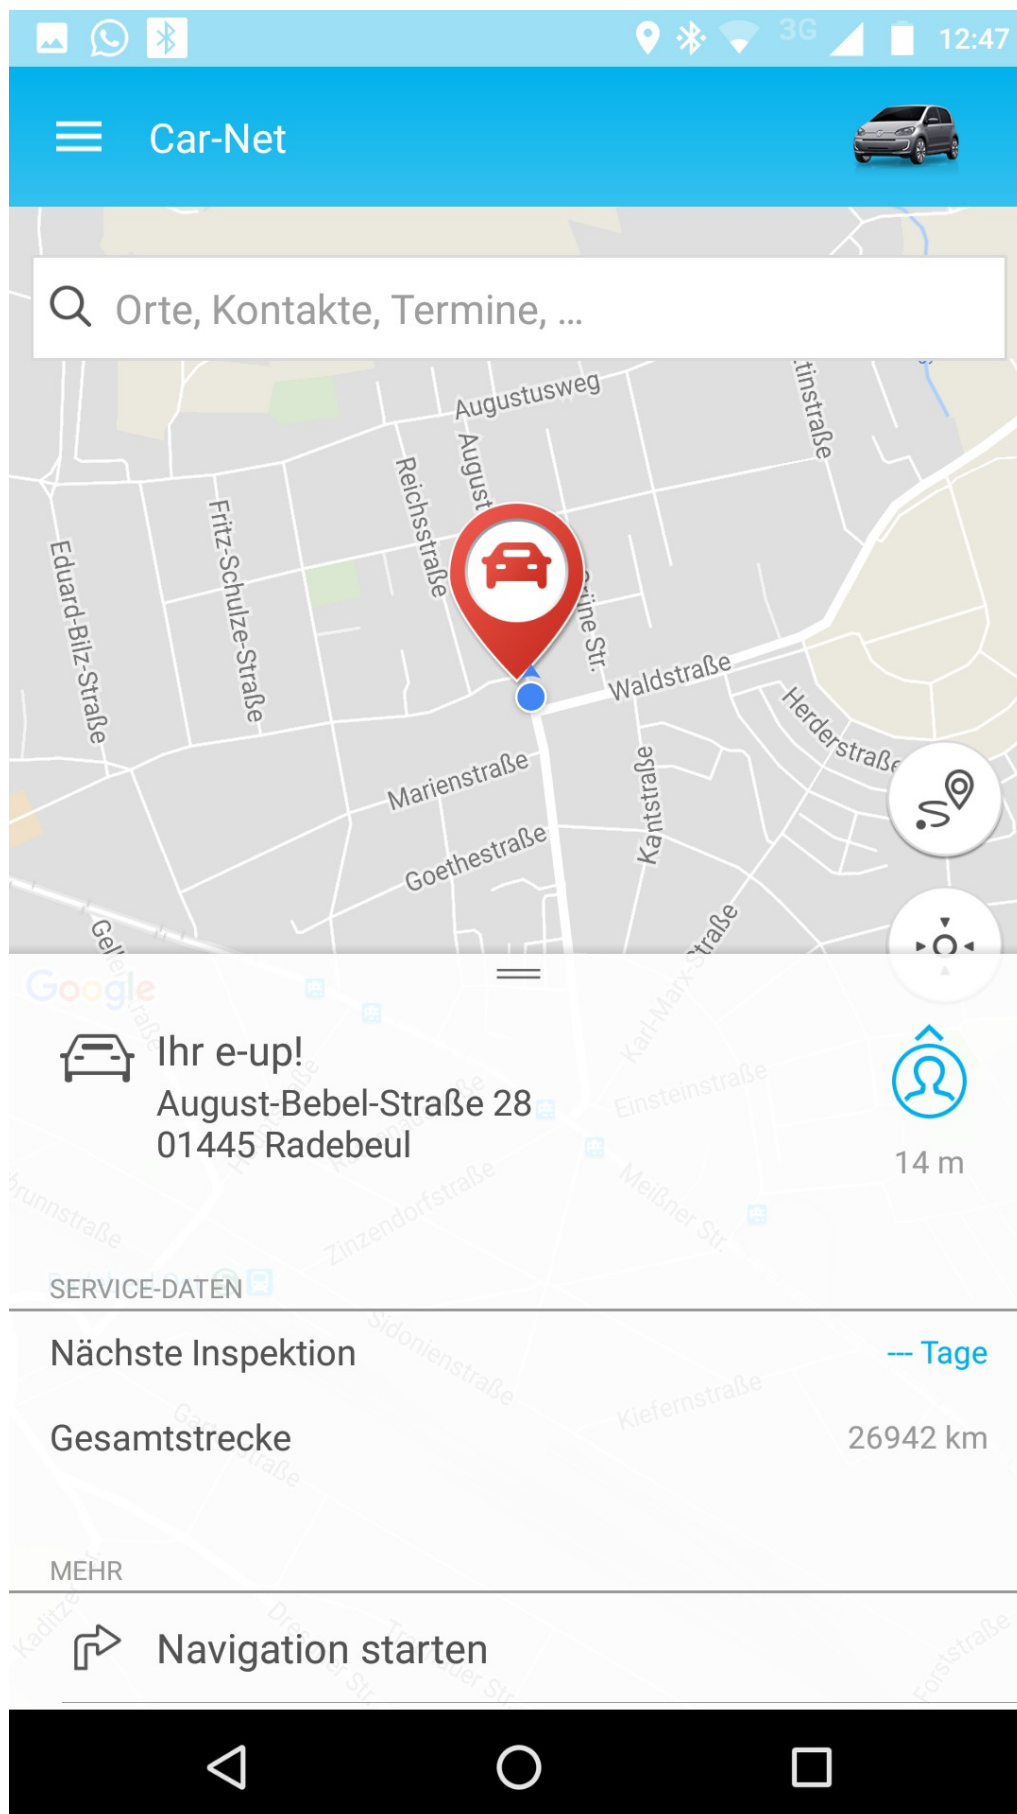
2. Austauschgerät: 12E 035 284 A HW: 023 SW: 0163

beobachtete Fehler:

- Programmierung der Abfahrtszeiten mittels Car-Net serienmäßig aktiviert und zuverlässig
- Serviceintervall wird an Car-Net übertragen

bekannte Probleme:

- bislang keine

1. Keine Anzeige des Serviceintervalls in Car-Net:

2. unzuverlässige Programmierung der Abfahrtszeiten über Car-Net

2.1 Beim Programmieren einer einmaligen Abfahrtszeit wird diese von der OCU korrekt interpretiert. Die Erfolgsquote für die Übertragung liegt aber nur bei etwa 70%

The screenshot shows the 'Abfahrtszeit 1' (Departure Time 1) screen. Under 'AKTIVIERUNG' (Activation), 'Abfahrtszeit 1' is set to 'ON'. Under 'LADESTANDORT AUSWÄHLEN' (Select charging location), 'KLIMA' (Climate) is selected. Under 'ABFAHRT' (Departure), the time is set to '07:15', 'Regelmäßig' (Regularly) is 'OFF', and 'Donnerstag' (Thursday) is selected with a blue checkmark. The bottom navigation bar shows standard Android icons.



2.2 Beim Programmieren einer regelmäßigen Abfahrtszeit wird diese von der OCU falsch interpretiert.

The screenshot shows the 'Abfahrtszeit 1' (Departure Time 1) screen. Under 'AKTIVIERUNG' (Activation), 'Abfahrtszeit 1' is set to 'ON'. Under 'LADESTANDORT AUSWÄHLEN' (Select charging location), 'KLIMA' (Climate) is selected. Under 'ABFAHRT' (Departure), the time is set to '07:15', 'Regelmäßig' (Regularly) is 'ON', and 'Jeden Montag' (Every Monday), 'Jeden Dienstag' (Every Tuesday), and 'Jeden Mittwoch' (Every Wednesday) are selected with blue checkmarks. A dark error message box at the bottom states: 'Abfahrtszeit programmieren: Die Funktion konnte von Ihrem Fahrzeug nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.' (Program departure time: The function could not be performed by your vehicle. Please try again at a later time.)

